

# 文化財建造物等 蟻害・腐朽検査報告書



文化財名 物外軒茶室(市指定有形文化財)

場 所 栃木県足利市通6丁目3165番地

検 査 日 令和 5年3月8日

一般社団法人関東しろあり対策協会





## 蟻害・腐朽検査診断報告書

早川尚秀市長 様

検査診断報告書発行者

一般社団法人関東しろあり対策協会

会長 片岡 泰夫

委員長 斎藤 英樹

下記の建物に関して、公益社団法人日本しろあり対策協会制定による「蟻害・腐朽診断マニュアル」および「文化財建造物の蟻害・腐朽検査マニュアル」に準じて、主に床下部分の木部の蟻害及び腐朽の検査・診断を行った結果は、この蟻害・腐朽検査診断報告書の通りです。

- ①この蟻害・腐朽検査診断報告書の記載内容は、検査・診断時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
- ②本蟻害・腐朽検査診断報告書の内容は、原則として非破壊による目視・打診・触診に基づいて、特殊な器具を用いず一般的な方法で観察できる範囲について実施した検査報告を前提としています。
- ③本蟻害・腐朽検査診断報告書に記載されているシロアリは、ヤマトシロアリを指しています
- ④シロアリ以外のシバンムシ類等の木材食害昆虫（本報告書では木材食害昆虫と記載）に関する調査は、原因昆虫の採取が出来なかった為、被害の有無のみにとどめました。
- ⑤含水率の測定は、所有者の許可を得て行いました。

## 建物概要

『物外軒』は、江戸時代から回漕問屋を営む「萬屋」の三代目主人である長四郎三によって、明治時代の初め頃渡良瀬川畔の猿田河岸、現在の足利市猿田町の長四郎三邸内に建てられました。

長四郎三は、表千家不白流の門人となり、漢詩・和歌・俳句・書画・骨董の収集にも通じる教養人であったと伝えられています。

彼は、この茶室をこよなく愛し、自らの雅号「物外」に因んで茶室を「物外軒」と名付けました。

明治34年に現在の場所に移築され、昭和43年11月1日には足利市指定文化財に指定されました。

その後、昭和48年に当時の所有者である、鈴木栄太郎氏から庭園とともに足利市に寄贈されました。

足利市ホームページ

<https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/education/000029/000169/000628/p000878.html> 2023.4.4参照

## 改修・修理等の履歴

茶室は、平成3年に修復されている。

## 所見

### 蟻害について

居室…

8帖部屋 束柱・大引に白蟻被害あり。

平面図及び写真No.居③参照

茶室…床の間の土台に、白蟻被害あり。平面図及び写真No.茶②参照

水屋の土台に白蟻被害あり。平面図及び写真No.茶⑤参照

以上は過去に受けた被害と思われる。

茶室の水屋平面図及び写真No.茶⑤については、触診・目視調査に基づいて行った。

被害は最近のものと思われたが、白蟻の生息は見つからなかった。

一時的に活動していただきの可能性もあるため、

今後も定期的な点検が必要である。

### 木材食害昆虫について

木材食害昆虫の穿孔跡・食害跡は見られなかった。

### 腐朽について

雨水に起因する変色や表面劣化などが見られるが、

特に問題となることはない。

しかし、今後の定期的な観察は必要である。

### その他

居室床下にハクビシンと思われる、※「ため糞」が押し入れの下にあり。


平面図及び写真No.居⑦参照

同じく3帖部屋にハクビシンと思われる、ため糞あり。平面図及び写真No.居③参照

※「ため糞」とは同じ場所にたまった糞のこと。ハクビシンは同じ場所に糞をする習性がある。



(茶室)

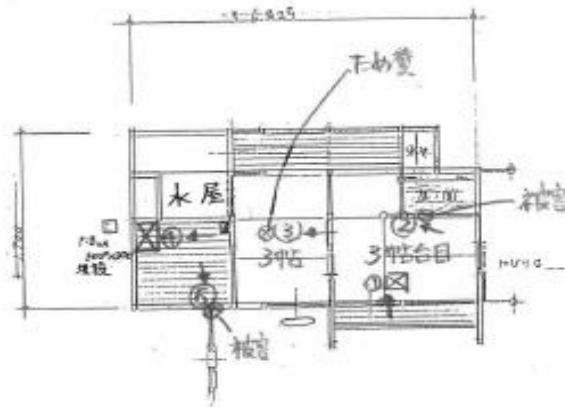

茶室


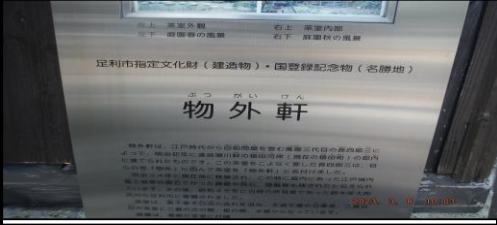


物外軒平面図 1/100





軒梁内径は、GL-150以内です。  
 振公民館内。GL-600以上と打  
 〃 アスファルト敷である。

- \* 専用コンセント 5組
- ◇ スイッチ 2・
- 五線シーリング 2口
- 露出コンセント 3・





報告書名	物外軒茶室報告書
報告書作成日	令和5年 3月 15日
検査物件の名称	物外軒茶室
検査物件の所在地	栃木県足利市通6丁目3165番地
検査物件の所有者または管理者の連絡先	(該当する方に○) <b>所有者</b> ・ 管理者
	連絡者住所：足利市本城3-2145 連絡先電話：0284-20-2230
検査対象物件の概要【必須】  国の指定、都道府県・市町村の指定、文化的価値のある建造物いずれかに☑を入れる	<input type="checkbox"/> 国の指定 以下のいずれかに☑を入れること【必須】 有形文化財→ <input type="checkbox"/> 重要文化財 <input type="checkbox"/> 国宝 <input type="checkbox"/> 登録有形文化財 民俗文化財→ <input type="checkbox"/> 重要有形民俗文化財 <input type="checkbox"/> 登録有形民俗文化 記念物→ <input type="checkbox"/> 史跡 <input type="checkbox"/> 特別史跡 <input type="checkbox"/> 名勝 <input type="checkbox"/> 特別名勝 <input type="checkbox"/> 伝統的建造物群を構成する建造物
	<input checked="" type="checkbox"/> 都道府県・市町村の指定 指定の名称： 市指定文化財 【必須】
	<input type="checkbox"/> 文化的価値のある建造物 文化的価値の詳細は特記事項に記載すること【必須】
	延床面積： 24.36 m <sup>2</sup> (茶室) 建築年数 155年 その他特記事項： 居室は、登録有形文化財ではない事
検査実施日	令和 5年3月8日天候 晴 、気温 13 度、湿度 47%
実施責任者連絡先	所属事業所名 サニター興業株式会社 所在地 栃木県宇都宮市宝木町2丁目877番2 電話 028-652-3333 FAX 028-652-3733 実施責任者 福田孝行 e-mail <a href="mailto:info@sanita.jp">info@sanita.jp</a>
特記事項	意匠上においても種々の面で卓抜したものがあり、歴史的由来とあわせて価値の高い建造物である。



写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	外観庭園入口			
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	看板 物外軒			
No.		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	全景 (居室)			
No. 居①		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	3帖点検口			





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No. 居②		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 12.50%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	上り框 湿度 45.9% 温度 14.2℃			
No. 居②		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 12.50%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	上り框 湿度 45.9% 温度 14.2℃			
No. 居③		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 13.30%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	4.5帖畳部屋			
No. 居③		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 13.30%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	4.5帖畳部屋 湿度 40.2% 温度 15.2℃			




写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度	主要被害材に対する措置
No. 居④		蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 12.70%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	4.5帖畳部屋	
No. 居④		蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 12.70%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	4.5帖畳部屋 湿度 41.9% 温度 15.0℃	
No. 居⑤		蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	点検口	
No. 居⑤		蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 進行中 古い被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	点検口	

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度	主要被害材に対する措置
No. 居⑥	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 9.90% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	8帖 部屋		
No. 居⑥	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 9.90% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	8帖 部屋 湿度 42.0% 温度 14.9℃		
No. 居⑦	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 14.40% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	8帖 部屋 押入		
No. 居⑦	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 進行中 <input type="checkbox"/> 古い被害材の転用 <input type="checkbox"/> 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項	
含水率 14.40% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	8帖 部屋 湿度 47.1% 温度 14.2℃		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No. 居⑦		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項	8帖 部屋押し入れ ハクビシンとるため糞		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				
No. 居⑦		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項	8帖 部屋押し入れ ハクビシンとるため糞		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				
No. 居⑧		<input type="checkbox"/> 床束 <input checked="" type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項	8帖 部屋 湿度 39.4% 温度 16.4℃ 大引き：白蟻蟻道・食害		
含水率 11.70%	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				
No. 居⑧		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項	8帖 部屋 東石 蟻道		
含水率 11.70%	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし				

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.  含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし 茶室 全景			
No. 茶①  含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし 点検口 3帖台目			
No. 茶②  含水率 13.90%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし 床の間			
No. 茶②  含水率 13.90%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 (古い) 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし 土台 白蟻食害 湿度 39.6% 温度 18.3℃			

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 茶③  含水率 14.90%	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
3帖 部屋 束柱				
No. 茶③  含水率 14.90%	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
3帖 部屋 湿度 39.9% 温度 16.9℃				
No. 茶③  含水率 14.90%	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
3帖 部屋				
No. 茶③  含水率 14.90%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項		
3帖 部屋 ハクビシンと認めるため糞あり				

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置	
No. 茶④		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	水屋 部屋 点検口			
No. 茶⑤		<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 13.10%	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	水屋 部屋			
No. 茶⑤		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 13.10%	<input checked="" type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	水屋 部屋 土台上・間柱根元白蟻被害有り。 湿度 49.3% 温度 16.1℃			
No. ⑤		<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他	蟻害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要改善	
		虫害	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察	
		カビ	なし 進行中 古い 被害材の転用 不明	<input type="checkbox"/> 問題なし	
		その他・特記事項			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	点検口			