

文化財等建造物蟻害・腐朽検査報告書



検査物件名	弘道館 正庁・至善堂・正門 (国指定重要文化財)
所在地	茨城県水戸市三の丸 1-6-29
検査実施日	令和 6年 11月 6日
実施団体	一般社団法人関東しろあり対策協会

蟻害・腐朽検査診断報告書

水戸市教育委員会 歴史文化財課 様

検査診断報告書発行者

一般社団法人関東しろあり対策協会

会長 片野 春夫

委員長 斎藤 英樹



下記の建物に関して、公益社団法人日本しろあり対策協会制定による「蟻害・腐朽診断マニュアル」および「文化財建造物の蟻害・腐朽検査マニュアル」に準じて、主に床下部分の木部の蟻害及び腐朽の検査・診断を行った結果は、この蟻害・腐朽検査診断報告書の通りです。

- ①この蟻害・腐朽検査診断報告書の記載内容は、検査・診断時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
- ②本蟻害・腐朽検査診断報告書の内容は、原則として非破壊による目視・打診・触診に基づいて、特殊な器具を用いず一般的な方法で観察できる範囲について実施した検査報告を前提としています。
- ③本蟻害・腐朽検査診断報告書に記載されているシロアリは、ヤマトシロアリを指しています。
- ④シロアリ以外のシバンムシ類等の木材食害昆虫（本報告書では木材食害昆虫と記載）に関する調査は、原因昆虫の採取が出来なかった為、被害の有無のみにとどめました。
- ⑤含水率の測定は、所有者の許可を得て行いました。

建物概要

旧水戸藩の藩校である弘道館は、第9代藩主徳川斉昭が推進した藩政改革の重要施策のひとつとして開設された。天保12年（1841年）8月1日に仮開館式が挙行され、さらに15年あまりの年月を要し、安政4年（1857年）5月9日に本開館式の日を迎えました。

藩校当時の敷地面積は約10.5haで、藩校としては全国一の規模でした。敷地内には、正庁（学校御殿）・至善堂の他に文館・武館・医学館・天文台・鹿島神社・八卦堂・孔子廟などが建設され、馬場・調練場・矢場・砲術場なども整備され、総合的な教育施設でした。

その後、幕末の動乱期を経て、明治5年（1872年）の「学制」発布により弘道館は閉鎖され、幾度の戦火を免れた正門、正庁及び至善堂は、昭和39年（1964年）に国の重要文化財に指定され、現在約3.4haの区域が「旧弘道館」として国の特別史跡に指定されています。

弘道館ホームページ引用 2025/01/08 参照

<https://kodokan-ibaraki.jp>

改修・修理等の履歴

明治元年（1868年）10月 弘道館の戦いで文館・武館・医学館などを焼失する。

昭和20年（1945年）8月2日 水戸空襲で八卦堂・孔子廟・鹿島神社などを焼失する。

昭和28年（1953年）11月 八卦堂復元工事竣工。

昭和44年（1969年）8月 孔子廟復元工事始まる。（昭和45年10月竣工）

平成23年（2011年）3月11日 東日本大震災発生。翌12日から閉館。

平成24年（2012年）5月23日 孔子廟復旧工事開始。12月18日竣工。

12月17日 旧弘道館災害復旧工事開始。

平成26年（2014年）3月27日 弘道館全面復旧。

弘道館ホームページ引用 2025/01/08 参照

<https://kodokan-ibaraki.jp>

所 見

蟻害について

建物東面の土台外面に過去の食害痕あり。以前木製のベンチが接触していた為と思われる。現在は木製ベンチ撤去済。今後も定期的な経過観察が必要である。

(弘道館写真 34 35)

木材食害昆虫について

建物外部に古い食害昆虫痕が見受けられた。今後も定期的な経過観察が必要である。

(弘道館写真 9 13 14 16 26 27)

建物内部に古い食害昆虫痕が見受けられた。今後も定期的な経過観察が必要である。

(弘道館写真 42 50 52 53 54)

腐朽について

建物外部に腐朽の被害が見受けられた。今後も定期的な経過観察が必要である。

(弘道館写真 8 10 12 18 19 20 22 26)


建物内部に腐朽の被害が見受けられた。今後も定期的な経過観察が必要である。

(弘道館写真 46 49)


図面

(注) 図中の番号と矢印は、写真の撮影場所と撮影方向を示す。

■ 弘道館平面図

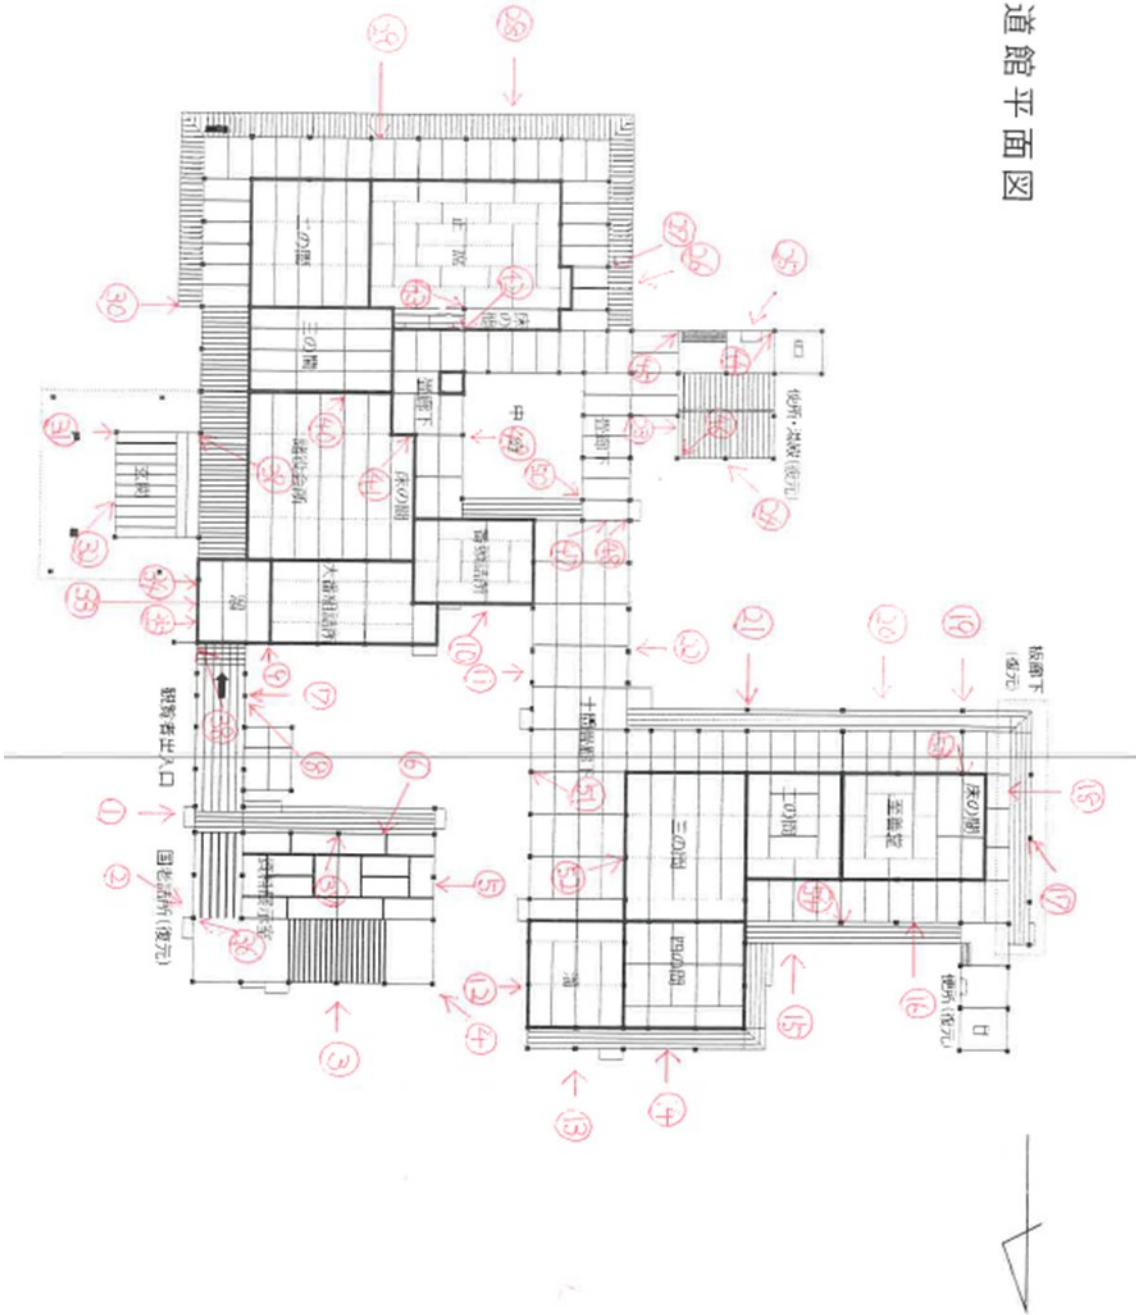





報告書名	弘道館 正庁・至善堂・正門報告書
報告書作成日	令和 7年 1月 6日
検査物件の名称	弘道館 正庁・至善堂・正門
検査物件の所在地	茨城県水戸市三の丸 1-6-29
検査物件の所有者または管理者の連絡先	(該当する方に○) 所有者 ・ 管理者
	連絡者住所：茨城県水戸市中央 1-4-1 連絡先電話：029-306-8132
検査対象物件の概要	<input checked="" type="checkbox"/> 国の指定 有形文化財→ <input checked="" type="checkbox"/> 重要文化財 <input type="checkbox"/> 国宝 <input type="checkbox"/> 登録有形文化財 民俗文化財→ <input type="checkbox"/> 重要有形民俗文化財 <input type="checkbox"/> 登録有形民俗文化財 記念物→ <input type="checkbox"/> 史跡 <input type="checkbox"/> 特別史跡 <input type="checkbox"/> 名勝 <input type="checkbox"/> 特別名勝 <input type="checkbox"/> 伝統的建造物群を構成する建造物 <input type="checkbox"/> 都道府県・市町村の指定 指定の名称：_____
	延床面積：_____ m ² 建築年数： 1841 年 その他特記事項：
検査実施日	令和 6年 11月 6日天候 _____、気温 18.2度、湿度 54%
実施責任者連絡先	所属事業所名： 株式会社カラタ 所在地： 茨城県那珂市竹ノ内 3-12-5 電話： 029-295-2200 FAX： 029-295-2201 実施責任者： 唐田 勝弘 e-mail： k-karata@karata.co.jp
特記事項	





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No1	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No2	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 東面外壁		
No3	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 14.4%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 含水率計（一般に繊維飽和点（樹種間で違いはあるが、含水率約 28%）以上の状態で木材腐朽が進行すると考えられている。）		
No4	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし 進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		


※不足する場合はコピーして使用すること。




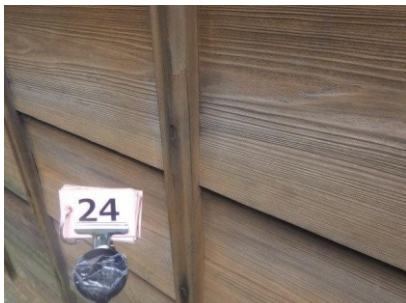
写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No5	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No6	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 縁側下部		
No7	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 11.6%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		





※不足する場合はコピーして使用すること。

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No9	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
虫害	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 木材食害昆虫痕		
No10	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No11	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 下見板割れ		
No12	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 格子枠材		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.13 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 外壁上部 木材食害昆虫痕	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
No.14 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 縁側床板 木材食害昆虫痕	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
No.15 含水率 18.5%	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 含水率測定 白色腐朽菌	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
No.16 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.17	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No.18	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 梁部分 白色腐朽菌		
No.19	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 柱下部		
No.20	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	
虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明			
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 階段下部腐朽		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No21	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 束下部 割れ		
No22	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input type="checkbox"/> なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 壁下部格子部分 腐朽		
No23	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 12.5%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No24	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
		腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明		
虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明				
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 外壁隅縁 割れ		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No25	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 下見板 割れ		
No26	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 縁側束 床板部分 腐朽・木材食害昆虫痕		
No27	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 木材食害昆虫痕		
No28	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 束の割れ		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No29	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 土台部分 割れ
		カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
No30	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
含水率 11.7%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 含水率測定 問題なし
		カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
No31	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 柱下部 割れ
		カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
No32	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	虫害	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	その他・特記事項 玄関土台
		カビ	<input checked="" type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No33 含水率 11%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項		
No34 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input checked="" type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 以前木製ベンチと接触していた際に白蟻が活動していたと思われる。現在は木製ベンチを撤去、白蟻の活動も見られない。		
No35 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 なし・進行中・ <input checked="" type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input checked="" type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 写真34の右隣。		
No36 含水率 8%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・ <input type="radio"/> 進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 針付き含水率計使用許可承認済		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No37	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 資料展示室柱		
No38	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 写真34 35の白蟻活動痕の室内側 異常なし。		
No39	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input checked="" type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 玄関廊下床板 問題なし		
No40	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 鴨居 問題なし		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No41	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 諸役会所床の間 問題なし		
No42	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 なし・進行中・ <input type="radio"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 木材食害昆虫痕		
No43	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 14% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 含水率測定 問題なし		
No44	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="radio"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 便所・湯殿間の敷居 問題なし		


写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No45	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 問題なし		
No46	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 白色腐朽菌		
No47	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 畳廊下敷居 問題なし		
No48	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 17%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 畳廊下敷居		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No49	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 中庭面の床下格子部分の腐朽		
No50	<input checked="" type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 中庭面の束 腐朽痕		
No51	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 16%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 含水率測定 問題なし		
No52	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="checkbox"/> なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明 カビ <input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし	
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 木材食害昆虫痕		





写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No53 含水率 12%	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 木材食害昆虫痕		
No54 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・ <input checked="" type="checkbox"/> 古い・被害材の転用・不明	<input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	<input checked="" type="checkbox"/> なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 木材食害昆虫痕		
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 建物北面		
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 建物北面		

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 建物南面		
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 建物南面		
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項 建物東面		
No. 含水率 %	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他  <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	
		その他・特記事項		





以下は弘道館 正門

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度		主要被害材に対する措置
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 正門 東面		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No.	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 正門 西面		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし			
No1	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 柱中部		
含水率 14.1%	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし			
No2	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害	○なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換
		腐朽	○なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要改善
		虫害	○なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要経過観察
		カビ	○なし・進行中・古い・被害材の転用・不明	<input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
		その他・特記事項 柱下部		
含水率 %	<input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし			

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度	主要被害材に対する措置
------	-------	------------	-------------

No3	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input checked="" type="checkbox"/> 土台 <input type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
	含水率 11.8% <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 土台 含水率測定	
No4	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 柱上部	
No5	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 要経過観察 <input checked="" type="checkbox"/> 問題なし
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 柱下部	
No6	<input type="checkbox"/> 床束 <input type="checkbox"/> 大引 <input type="checkbox"/> 根太 <input type="checkbox"/> 床板 <input type="checkbox"/> 土台 <input checked="" type="checkbox"/> その他 	蟻害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 腐朽 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 虫害 <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明 カビ <input type="checkbox"/> なし・ <input checked="" type="checkbox"/> 進行中・古い・被害材の転用・不明	<input type="checkbox"/> 要交換 <input type="checkbox"/> 要改善 <input checked="" type="checkbox"/> 要経過観察 <input type="checkbox"/> 問題なし
	含水率 % <input type="checkbox"/> 蟻道 <input type="checkbox"/> 蟻土 <input checked="" type="checkbox"/> なし	その他・特記事項 柱中部 木材食害昆虫痕	

写真番号	部位の写真	劣化の種類と劣化程度	主要被害材に対する措置
------	-------	------------	-------------

<p>No.7</p> <p>含水率 20.3%</p>	<p>□床束 □大引 □根太 □床板 □土台 ☑その他</p>  <p>□蟻道 □蟻土 □なし</p>	<p>蟻害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>腐朽 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>虫害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>カビ (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p>	<p><input type="checkbox"/> 要交換</p> <p><input type="checkbox"/> 要改善</p> <p><input type="checkbox"/> 要経過観察</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 問題なし</p>
<p>その他・特記事項</p> <p>土台 含水率測定</p>			
<p>No.8</p> <p>含水率 %</p>	<p>□床束 □大引 □根太 □床板 □土台 ☑その他</p>  <p>□蟻道 □蟻土 ☑なし</p>	<p>蟻害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>腐朽 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>虫害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>カビ (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p>	<p><input type="checkbox"/> 要交換</p> <p><input type="checkbox"/> 要改善</p> <p><input type="checkbox"/> 要経過観察</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 問題なし</p>
<p>その他・特記事項</p> <p>梁中央部</p>			
<p>No.9</p> <p>含水率 %</p>	<p>□床束 □大引 □根太 □床板 □土台 ☑その他</p>  <p>□蟻道 □蟻土 ☑なし</p>	<p>蟻害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>腐朽 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>虫害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>カビ (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p>	<p><input type="checkbox"/> 要交換</p> <p><input type="checkbox"/> 要改善</p> <p><input type="checkbox"/> 要経過観察</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 問題なし</p>
<p>その他・特記事項</p> <p>柱上部</p>			
<p>No.10</p> <p>含水率 %</p>	<p>□床束 □大引 □根太 □床板 □土台 ☑その他</p>  <p>□蟻道 □蟻土 ☑なし</p>	<p>蟻害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>腐朽 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>虫害 (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p> <p>カビ (なし)・進行中・古い・被害材の転用・不明</p>	<p><input type="checkbox"/> 要交換</p> <p><input type="checkbox"/> 要改善</p> <p><input type="checkbox"/> 要経過観察</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 問題なし</p>
<p>その他・特記事項</p> <p>柱下部</p>			